

HARDER

SP. Z O.O.

PRODUCENT: HARDER Sp. z o.o. adres: ul. Jasielska 8B, 60-476 Poznań tel.: +(48) 61 820 64 43
e-mail: serwis1@harder.com.pl strona web: www.harder.com.pl
Firma jest czynna pn.-pt. w godzinach 8.30-15.30.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPAWARKA INWERTOROWA

SITAC 300/1 PIROTEC

PRZEZNACZENIE: PRACE WARSZTATOWE I HOBBYSTYCZNE -
- SPAWANIE METODAMI MMA (elektrodą otuloną), TIG DC
(elektrodą wloframową) oraz
TIG PULSE AC/DC (elektrodą wolframową)



Prosimy przeczytać **INSTRUKCJĘ OBSŁUGI** przed rozpoczęciem eksploatacji. Należy przestrzegać wskazówek oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji spawarki.



SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	str. 2
II DEKLARACJA ZGODNOŚCI	str. 2
III. DANE TECHNICZNE I STANDARDOWE WYPOSAŻENIE	str. 3
IV. OPIS URZĄDZENIA SYMBOLI I OZNACZEŃ	str. 3-5
V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	str. 5-7
VI. 2 OGÓLNE WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA	str. 7
VI. 2 SPAWANIE MMA	str. 7-8
VI. 3 SPAWANIE TIG – INSTALCJA BUTLI Z GAZEM	str. 8
VI. 4 SPAWANIE TIG DC	str. 8-9
VI. 5 SPAWANIE TIG PULSE DC	str. 9
VI. 6 SPAWANIE TIG PULSE AC	str. 9-10
VII. KONSERWACJA, MAGAZYNOWANIE, TRANSPORT	str. 10
VIII. MOŻLIWE PRZYCZYNY USTEREK I SPODOBY ICH USUWANIA	str. 11
IX. UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO	str. 11
X. WARUNKI GWARANCJI	str. 12

I. WPROWADZENIE

Spawarka inwertorowa **SITAC 300/1 ACDC PIROTEC** dzięki innowacyjnej technologii MOSFET oraz wysokiej jakości materiałów zastosowanych do jej wytworzenia znakomicie sprawdza się zarówno w profesjonalnych jak i amatorskich pracach. Niewielka i lekka konstrukcja oraz wysoka wydajność pracy urządzenia a także możliwość zastosowania tradycyjnej metody spawania (MMA), spawania TIG ADC oraz AC ułatwia pracę przy spawaniu materiałów ze stali niskostopowych, niskowęglowych a także aluminium. Opcje: ANTI STICK (przeciwdziała „klejeniu” i nadmiernemu rozgrzaniu elektrody), HOT START (automatyczne zwiększenie wartości prądu spawania przy zajarzaniu łuku), ARC FORCE (przy spawaniu metodą MMA automatycznie harmonizuje łuk niezależnie od jego długości) znacznie podnoszą komfort pracy.

II. DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Deklarujemy, że produkt:
urządzenie spawalnicze – spawarka inwertorowa

nazwa handlowa: **SITAC 300/1 PIROTEC**

spełnia wymagania dyrektyw niskonapięciowej LVD 2006/95/EC i elektromagnetycznej EMC 2004/108/EC) i RoHS 2011/65/EU.

Urządzenie jest wykonane i działa zgodnie z wymogami norm:
EN 60974-1:2012, EN 60974-010:2007, EN 55011:2009+A1:2010, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2011,
IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321:2008.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. Pełna dokumentacja techniczna znajduje się w siedzibie producenta w posiadaniu niżej podpisanego.

Poznań, 04.09.2020 r.

"HARDER" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU


Piotr Jaruszewski


III. DANE TECHNICZNE I STANDARDOWE WYPOSAŻENIE SITAC 300/I PIROTEC

PARAMETRY	MODEL: SITAC 300/I PIROTEC
Faza, napięcie i częstotliwość zasilania	1~230V 50/60Hz
Zalecane parametry zasilania	Przewód miedziany minimum 3x2,5mm ² . Przy spawaniu prądem o natężeniu powyżej 100A prosimy zainstalować w obwodzie elektrycznym zasilającym spawarkę bezpiecznik zwłoczny lub wyłącznik nadprądowy typu „D”.
Zabezpieczenie i wtyk dla prądu wyjściowego I ₂ < 100A	Bezpiecznik 16A, wtyczka 16A (na wyposażeniu)
Zabezpieczenie i wtyk dla prądu wyjściowego I ₂ > 100A	Bezpiecznik 25A; wtyczka 32A (p. str. 7 WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA)
Regulacja natężenia prądu spawania [A]	20-200
max grubość spaw. materiału	10mm
Pobór mocy [KVA]	4.5
Regulacja ARC FORCE [A]	0-100
Regulacja PRE-FLOW [sek.]	0-2
Częstotliwość prądu spawania [Hz]	60
BALANS Wypełnienie krateru przy końcu spawania CELAN WIDTH [%]	20-80
POST GAZ Ustawienie opadania prądu po zakończeniu spawania SLOPE DOWN [sek.]	0-5
Czas wypływu gazu po zakończeniu spawania TAIL-GAS TIME [sek.] Ustawienie opadania prądu przy kończeniu spawania	2-10
Prąd bazowy BASE CURRENT [%]	10-90
Częstotliwość prądu pulsacyjnego [Hz]	0.5-300
Air occupy proportion/ szerokość PULSU [%]	10-90
Zdalne sterowanie	TAK
Zajrzanie łuku spawalniczego	HF
Wydajność [%]	85
Cykl pracy [%]	60
Współczynnik mocy	0.93
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP21S
Waga [kg]	22

Wyposażenie standardowe: instrukcja obsługi, kłema masy z przewodem, uchwyt elektrody, uchwyt TIG, maska spawalnicza, szczotka i młotek spawalnicze.

IV. OPIS URZĄDZENIA, SYMBOLI I OZNACZEŃ - SPAWARKA SITAC 300/I PIROTEC

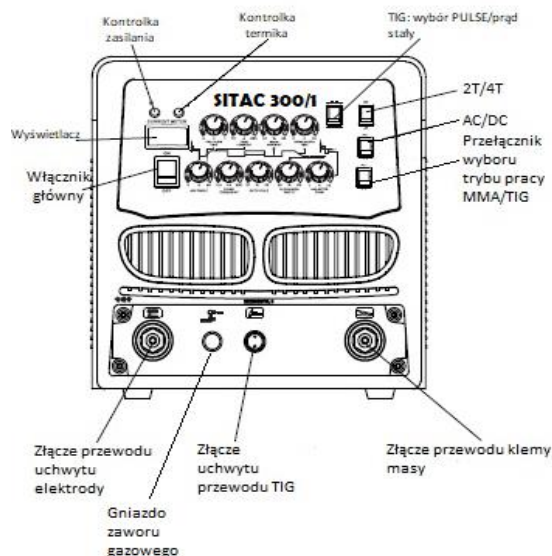

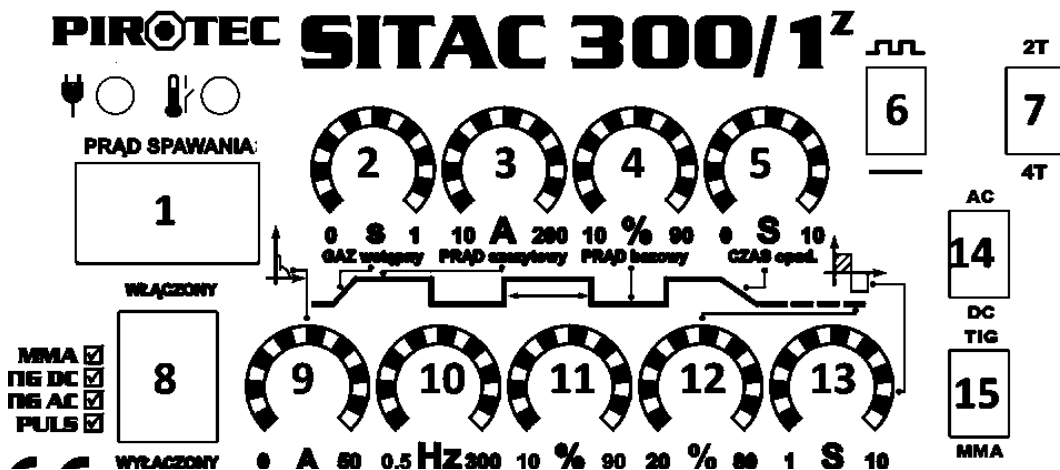




1. Wyświetlacz pokazujący wybraną wartość natężenia prądu spawania
2. Pokrętko regulacji wstępnego wypływu gazu – regulacja czasu wypływu gazu przed rozpoczęciem spawania.
3. Pokrętko regulacji natężenia prądu spawania - nastawa dla MMA/TIG/TIG PULSE
4. Pokrętko regulacji natężenia bazowego prądu spawania nastawa dla opcji TIG PULSE: prąd podtrzymujący łuk w trybie PULSE
5. Pokrętko regulacji czasu opadania – nastawa dla opcji TIG PULSE: czas, w którym wartość prądu wyjściowego spada z wartości prądu spawania do wartości prądu końcowego.
6. Przełącznik wyboru trybu spawania TIG: stały lub pulsujący
7. Przełącznik wyboru pracy 2T (spaw ciągły) /4T (punktowy) – nastawa dla opcji TIG AC i DC "4T/2T" spawanie TIG dzieli proces na działanie "2T" (bez podtrzymania) oraz działanie "4T" (z podtrzymaniem).
8. Włącznik główny
9. Pokrętko regulacji wspomaganie łuku spawalniczego ARC FORCE
10. Pokrętko regulacji częstotliwości – nastawa dla opcji TIG PULSE: częstotliwość impulsów podczas spawania.
11. Pokrętko regulacji przerwy czasu spawania – nastawa dla opcji TIG PULSE
12. Regulacja balansu (dla spawania TIG AC/DC) większy balans powoduje lepsze czyszczenie, ale też mniejszy przetop i szeroki łuk, właściwa regulacja jest uzależniona od rodzaju stopu aluminium
13. Pokrętko regulacji POST GAS – nastawa dla TIG AC/DC i TIG PULSE: umożliwiała nastawę czasu wypływu gazu po zakończeniu spawania
14. Przełącznik AC/DC – nastawa dla trybu TIG
15. Przełącznik wyboru opcji spawania MMA/TIG



 
1. Urządzenie jest wyposażone w wentylator.
2. Oznaczenie utylizacji zużytego sprzętu el. (szczegóły p. str.11)
3. Urządzenie należy chronić przed wilgocią.

	urządzenie spawalnicze jednofazowe
	spawanie łukowe - ręczne
	zasilanie prąd jednofazowy zmienny, częstotliwość prądu 50/60Hz
IP21S	stopień ochrony: urządzenie jest chronione przed ciałami stałymi o średnicy 12,5mm i większej oraz pionowo opadającymi kroplami wody
EN 60974-1:2012	oznaczenie normy dotyczącej urządzeń spawalniczych
U_0	maksymalne napięcie prądu jałowego (obwód spawania otwarty)
X	Cykl pracy, określa przybliżony czas, w którym spawarka działa przy zastosowaniu wybranego natężenia prądu spawania (p. str. 8 pkt. 7).
U_1	napięcie znamionowe prądu spawania [V]
U_2	napięcie wtórne prądu spawania [V]
I_1	natężenie znamionowe prądu spawania [A]
I_2	natężenie wtórne prądu spawania [A]
$I_{1max...A}$	największe znamionowe natężenie prądu spawania
$I_{1eff...A}$	rzeczywiste natężenie pobieranego prądu

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Spawarkę można uruchomić i używać tylko po dokładnym przeczytaniu z niniejszej instrukcji obsługi. **Użytkownik i inne osoby znajdujące się поблизу miejsca, w którym wykonuje się prace spawalnicze muszą znać zagrożenia i przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji oraz BHP w miejscu pracy.**
2. Uszkodzenie spawarki które powstało na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i transportu powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
3. Zabrania się dokonywania zmian w oryginalnej konstrukcji obsługi (poza zalecanymi w określonych przypadkach w niniejszej instrukcji) – tego typu działanie spowoduje powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji, producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionych zmian.
4. Spawarka nie może być używana do rozmrażania zamarzniętych rur.
5. Nie wolno użytkować urządzenia jeśli użytkownik znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków zmniejszających koncentrację.

 **UWAGA! Ogólne zasady dotyczące stanowiska pracy**

6. Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej i równej powierzchni; nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu źródła ciepła.
7. Otwory wentylacyjne urządzenia nie mogą być zasłonięte podczas pracy. Minimalna odległość ścianki urządzenia od np. ściany nie powinna być mniejsza niż 50cm. Podczas pracy urządzenia nie wolno niczym przykrywać.
8. Spawarki nie wolno stawiać na spawanych elementach.
9. W pobliżu stanowiska pracy z wykorzystaniem spawarki nie mogą znajdować się dzieci i/lub zwierzęta.

 **UWAGA! Zagrożenie porażeniem elektrycznym**

UWAGA! Ewentualne przedłużenie przewodu zasilającego może być wykonane tylko przewodem 3 żyłowym (tj. z żyłą ochronną PE żółto-zieloną), o przekroju żył większym od 2,5 mm². Niespełnienie tych warunków może spowodować nieprawidłową pracę spawarki i stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika.

10. Urządzenie jest zasilane prądem przemiennym o napięciu 230V. Należy upewnić się, czy sieć zasilająca pokryje zapotrzebowanie mocy wejściowej urządzenia w warunkach normalnej pracy.
11. Urządzenie musi być podłączone do gniazda sieci zasilania 230V z uziemieniem. Należy upewnić się, czy urz. jest odpowiednio uziemione.
12. Zaleca się aby linia zasilania była wyposażona w osobne zabezpieczenie z wyłącznikiem przeciwporażeniowym.
13. W przypadku nawet małych anomalii systemu elektrycznego należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci zasilania.
14. Nie wolno wykonywać żadnych czynności związanych z konserwacją, jeśli urządzenie jest włączone i podłączone do sieci zasilania.
15. Nie wolno użytkować urządzenia w miejscach, w których panuje wilgoć.
16. Nie wolno użytkować urządzenia na dworze kiedy pada deszcz lub śnieg.
17. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzać stan przewodu el. zasilania oraz przewodów roboczych (uchwyty elektrody i klemy masy), jeśli są uszkodzone lub noszą ślady zużycia należy niezwłocznie je wymienić na nowe w autoryzowanym serwisie. Do czasu wymiany przewodu/przewodów nie wolno używać urządzenia.
18. Przewody robocze (uchwyty elektrody i klemy masy) należy zamontować przed podłączeniem spawarki do sieci zasilania.
19. Podczas pracy należy nosić ubranie robocze i rękawice o dobrych właściwościach izolacyjnych, oraz obuwie z podeszwą zabezpieczającą przed poślizgiem.
20. Zabrania się używania spawarki, z której zdjęto obudowę.
20. Zabrania się wsuwania jakichkolwiek elementów w otwory wentylacyjne spawarki.
21. Podczas pracy nie wolno dotykać spawanych powierzchni oraz elementów znajdujących się pod napięciem (np. klemy masy, nieizolowanych części uchwyty elektrody). Należy unikać bezpośredniego kontaktu między klemą masy (lub powierzchnią, która ma być spawana) oraz elektrodą.
22. Wszelkich napraw może dokonywać wyłącznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
23. Jeśli urządzenie nie jest użytkowane (przerwa lub koniec pracy) należy je wyłączyć i odłączyć przewód elektryczny z sieci zasilania.
24. Nie wolno przenosić urządzenia ciągnąc je za przewód zasilania lub przewody spawalnicze.
25. Wszelkie czynności związane z instalacją, konserwacją i naprawą urządzenia powinny przeprowadzać osoby wykwalifikowane

 **UWAGA! Zagrożenie zatrucia oparami spawalniczymi**

25. Pomieszczenie, w którym używane jest urządzenie musi mieć dobrą wentylację, zaleca się wyposażyć miejsce pracy w odciąg spawalniczy – opary powstałe w czasie spawania mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i osób postronnych. Zaleca się stosowanie odpowiednich masek i respiratorów.

 **UWAGA! Zagrożenie eksplozją lub pożarem**

26. W pobliżu miejsca pracy nie mogą znajdować się materiały łatwopalne i/lub wybuchowe oraz toksyczne. Powstające podczas spawania iskry mogą spowodować zapłon w/w substancji.

27. Spawarki nie wolno stawiać na zbiornikach lub w pobliżu pojemników zawierających gazy oraz substancje łatwopalne, wybuchowe i/lub toksyczne.

28. W miejscu pracy należy mieć dostęp do sprzętu gaśniczego.

! UWAGA! Łuk spawalniczy szkodliwie oddziałuje na oczy i skórę – zagrożenie uszkodzeniem wzroku i poparzeniem

29. Podczas pracy nie należy patrzeć na światło wytwarzane przez łuk – może to spowodować uszkodzenie wzroku. Ponadto powstające podczas spawania odpryski mogą skaleczyć i/lub poparzyć twarz i dłonie. Podczas użytkowania urządzenia należy zabezpieczyć oczy i twarz maską spawalniczą wyposażoną w szybkie o odpowiednio wysokim filtrze. Podczas pracy należy nosić odpowiednie rękawice spawalnicze oraz odpowiednią dla spawalnictwa odzież roboczą.

! UWAGA! Zaleca się aby użytkownicy noszący soczewki kontaktowe zdjąć je na czas spawania i ostonili oczy i twarz odpowiednią maską spawalniczą. Ponadto użytkownik i ewentualne osoby postronne znajdujące się w pobliżu miejscu pracy powinni założyć odpowiednią odzież ochronną z tkanin niełatwopalnych, rękawice robocze oraz obuwie z podeszwą antypoślizgową.

30. Osoby, które mają wszczepiony rozrusznik serca, elektryczne protezy (np. sztuczne kończyny; wzmacniacze słuchu) powinny skonsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do pracy. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie podczas pracy może zakłócić działanie rozrusznika lub protez.

VI.1 WSKAZÓWKI OGÓLNE UŻYTKOWANIA- SPAWARKA SITAC 300/1 PIROTEC

Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni w miejscu o dobrej wentylacji. Nie wolno pozostawiać inwertera na długi czas w pełnym słońcu. Urządzenie jest przystosowane do pracy w temperaturach dodatnich do maksymalnie +40°C, wilgotności: 40°C<50%, 20°C<90%.

Podczas pracy nie wolno przykrywać urządzenia oraz zasłaniać otworów wentylacyjnych.

PRZEWÓD ZASILANIA: należy sprawdzić czy wybrana sieć zasilania ma odpowiednie parametry (dla podanych na tabliczce znamionowej urządzenia). Należy użyć przewodu 3-żyłowego (faza, neutralny, ochronny).

WTYCZKA: Urządzenie jest standardowo wyposażone we wtyczkę 2p+e 16A (zdjęcie 1) w związku z tym przy użyciu w warunkach domowych, wartość prądu spawania nie może być wyższa niż 100A. Dla prądu spawania o wyższej wartości należy zastosować wtyczkę 3p+n+e 32A (zdjęcie 2).


! UWAGA! Wymiana wtyczki 16A na 32A i/lub przewodu zasilania może być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia.



zdjęcie 1



zdjęcie 2

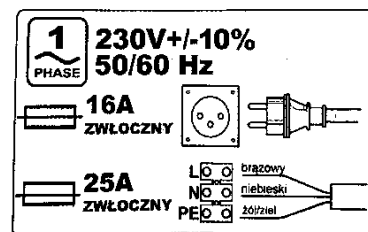

BEZPIECZNIK LUB WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY SIECI ZASILANIA

Dla niżej podanych wartości prądu spawania zaleca się bezpieczniki:

dla 100A – bezpiecznik zwłoczny typu D 16A

dla powyżej 100A – bezpiecznik zwłoczny typu D 25A

! UWAGA! W przypadku nie zastosowania wyżej wymienionych zaleceń praca urządzenia może ulec zakłóceniu, ponadto może nie zadziałać zabezpieczenie wewnętrzne co może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika spawarki.

VI.2 WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA SPAWANIE MMA (elektroda otuloną) - SPAWARKA SITAC 300/1 PIROTEC

1. Podłączyć przewód zasilania znajdujący się z tyłu urządzenia do gniazda sieci.
2. Zamocować przewód klemmy masy do przyłącza (-), a następnie mocno przymocować klemmę masy do spawanej powierzchni
3. Zamocować elektrodę do uchwytu elektrody, podłączyć przewód uchwytu elektrody do przyłącza (+).
4. Włączyć urządzenie – ustawić włącznik, znajdujący się na przednim panelu spawarki w pozycji 'WŁ'.
5. Ustawić przy pomocy pokrętła na przednim panelu wybrany poziom natężenia prądu spawania.
6. Założyć maskę spawalniczą i przystąpić do pracy.
7. Należy przestrzegać podanych w tabeli danych technicznych cykli pracy. Cykl pracy urządzenia jest to procentowy podział 10 minutowego cyklu, przez który można spawać ze znamionowym prądem spawania.

W przypadku spawania prądem maksymalnym – 200A, cykl pracy wynosi 40%, maksymalny czas pracy wynosi 4 minuty, po czym musi nastąpić 6 minutowa przerwa.

8. Po zakończeniu pracy należy odsunąć elektrodę od powierzchni spawanych i ustawić przełącznik „WŁ/WYŁ.” w pozycji ‘WYŁ.’. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

! UWAGA! Podczas wstępnej pracy z urządzeniem zazwyczaj trudno osiągnąć zadowolający spaw ponieważ zarówno elektroda i końcówka są zimne.

! UWAGA! Jeśli podczas pracy urządzenie nadmiernie się nagrzeje włączy się zabezpieczenie termiczne (zapali się kontrolka zabezpieczenia termicznego), w takim przypadku należy przerwać pracę i poczekać aż urządzenie ochłodzi się (kontrolka termika zgaśnie).

9. Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód elektryczny z gniazda zasilania. Oczyszczyć spawane powierzchnie z odprysków przy pomocy młotka i szczotki spawalniczych

Dobór średnicy elektrody, natężenia prądu spawania, wartości bezpiecznika dla metody MMA (tabela poglądowa – podane parametry mogą się różnić zależnie od specyfikacji aktualnie wykonywanej pracy spawalniczej).			
Zakres natężenia prądu spawania	Zalecana średnica elektrody [Φ, mm]	Grubość spawanego materiału [mm]	Wartość bezpiecznika
50-100	1.0-1.6-2.0	1.0-2.0	D16 (16A – zwłoczny)
100-150	2.0-2.5-3.2	2.0-4.0	D25 (25A – zwłoczny)
150-200	2.5-3.2-4.0	4.0-8.0	D25 (25A – zwłoczny)
200-260	4.0-5.0	8.0-10	D25 (25A – zwłoczny)

VI. 3 SPAWANIE METODĄ TIG INSTALACJA BUTLI Z GAZEM:

! UWAGA! Butla i reduktor gazu nie wchodzą w skład zestawu!

! UWAGA! Butla z gazem i jej zawór nie mogą być uszkodzone!

1. Jako gazu osłonowego należy używać argonu lub innego gazu przeznaczonego do spawania metodą TIG. Prędkość przepływu gazu zależy od natężenia prądu spawania, grubości elektrody i rodzaju spawanego materiału. Zainstalować butlę z gazem – butla powinna zawsze znajdować się w pozycji pionowej i być mocno zamocowana. Po zakończeniu pracy należy zawsze zakręcić zawór butli z gazem.

2. Dla większości typów reduktorów stosuje się następujący sposób postępowania: - odsunąć się i na chwilę odkręcić zawór butli.


- pokrętko regulacji ciśnienia zakręcić do oporu


- zamontować reduktor na butli i dokręcić mocno nakrętkę na zaworze butli

VI. 4 SPAWANIE TIG DC (elektrodą wolframową) - SPAWARKA SITAC 300/1 PIROTEC

1. Sprawdzić czy spawarka jest wyłączona (przełącznik główny (p. str. 4 poz. 8).
2. Sprawdzić czy spawarka oraz gniazdo sieci zasilania są uziemione i zerowane.
3. Podłączyć przewód klemy masy do złącza ‘+’ a przewód TIG do przyłącza TIG (p. str. 3).
4. Sprawdzić czy elektroda wolframowa jest dobrze zaostrzona. (w przypadku spawania aluminium elektrod wolframowych się nie ostrzy).
5. Włączyć urządzenie - ustawić włącznik, znajdujący się na przednim panelu spawarki w pozycji ‘WŁ’.
6. Przełączyć wybór prądu spawania do pozycji **DC** a przełącznik wyboru spawania do pozycji **TIG** (p. str. 4 poz. 14 i poz. 8)
7. Ustawić wymagany przepływ gazu ochronnego (zaleca się 8-10l/min.) przy pomocy zaworu znajdującego się na reduktorze przepływu gazu.
8. Ustawić czas wypływu gazu przed rozpoczęciem spawania (Gaz Wstępny) przy pomocy pokrętki (p. str. 4 poz. 2).
9. Ustawić czas wypływu gazu po zakończeniu spawania (Post Gaz) przy pomocy pokrętki (p. str. 4 poz. 13).
10. Ustawić wybrane natężenie prądu spawania przy pomocy pokrętki (p. str. 4 poz. 3)
11. Ustawić wybrany sposób pracy uchwytu TIG **2T** (dwutakt –spawanie ciągłe) lub **4T** (czterotakt – spawanie punktowe) (str. 4 poz. 7) a) tryb 2T należy nacisnąć i przytrzymać przycisk uchwytu TIG by rozpocząć spawanie, puszczaamy przycisk uchwytu by zakończyć pracę – rozpoczynając pracę należy powoli zbliżyć uchwyt do spawanego materiału aż zajarzy się łuk b) tryb 4T – należy nacisnąć i puścić przycisk uchwytu

TIG aby rozpocząć spawanie aby zakończyć pracę należy nacisnąć i puścić przycisk uchwytu TIG – rozpoczynając pracę należy powoli zbliżyć uchwyt do spawanego materiału aż zajarzy się łuk

 **UWAGA!** Jeśli spawanie odbywa się po raz pierwszy zaleca się aby przed zbliżeniem uchwytu do spawanego materiału poczekać kilka sekund z przyciśniętym przyciskiem tak aby powietrze zgromadzone w przewodzie gazowym mogło ujść.

 **UWAGA!** Po wyłączeniu łuku argon wydobywa się z uchwytu jeszcze przez kilka sekund aby zapewnić właściwe wykończenie spawu, dlatego zaleca się aby po wyłączeniu łuku przytrzymać uchwyt przez kilka sekund przy spawie.

12. Po zakończeniu spawania odsunąć uchwyt od spawanej powierzchni i wyłączyć maszynę przy pomocy włącznika a następnie odłączyć ją z sieci zasilania. Odłączyć klemę masy od spawanego materiału.

VI. 5. SPAWANIE TIG PULSE DC - SPAWARKA SITAC 300/1 PIROTEC

1. Sprawdzić czy spawarka jest wyłączona (przełącznik główny (p. str. 4 poz. 8).

B Sprawdzić czy spawarka oraz gniazdo sieci zasilania są uziemione i zerowane.

3. Podłączyć przewód klemy masy do złącza '+' a przewód TIG do przyłącza TIG (p. str.3).

4. Sprawdzić czy elektroda wolframowa jest dobrze zaostrzona. (w przypadku spawania aluminium elektrod wolframowych się nie ostrzy).

5. Włączyć urządzenie.

6. Przełączyć wybór prądu spawania do pozycji **DC** a przełącznik wyboru spawania do pozycji **TIG** (p. str. 4 poz. 14 i poz. 8)

7. Przełączyć wybór metody spawania TIG do pozycji PULSE (p. str. 4 poz. 6)


8. Ustawić wymagany przepływ gazu ochronnego (zaleca się 8-10l/min.) przy pomocy zaworu znajdującego się na reduktorze przepływu gazu.


9. Ustawić czas wypływu gazu przed rozpoczęciem spawania (Gaz Wstępny) przy pomocy pokrętła (p. str. 4 poz. 2).


10. Ustawić czas wypływu gazu po zakończeniu spawania (Post Gaz) przy pomocy pokrętła (p. str. 4 poz. 13).

11.. Ustawić wybrane natężenie prądu spawania przy pomocy pokrętła (p. str. 4 poz. 3)

12. Ustawić przy pomocy pokręteł wartości prądu bazowego, czasu opadania, szerokość i balans (p.str. 4 poz. 4, 5, 11, 12).


 **UWAGA!** Jeśli podczas pracy urządzenie nadmiernie się nagrzeje włączy się zabezpieczenie termiczne (zapali się kontrolka zabezpieczenia termicznego), w takim przypadku należy przerwać pracę i poczekać aż urządzenie ochłodzi się (kontrolka termika zgaśnie).

 **UWAGA!** Jeśli spawanie odbywa się po raz pierwszy zaleca się aby przed zbliżeniem uchwytu do spawanego materiału poczekać kilka sekund z przyciśniętym przyciskiem tak aby powietrze zgromadzone w przewodzie gazowym mogło ujść.

 **UWAGA!** Po wyłączeniu łuku argon wydobywa się z uchwytu jeszcze przez kilka sekund aby zapewnić właściwe wykończenie spawu, dlatego zaleca się aby po wyłączeniu łuku przytrzymać uchwyt przez kilka sekund przy spawie.

13. Po zakończeniu spawania odsunąć uchwyt od spawanej powierzchni i wyłączyć maszynę przy pomocy włącznika a następnie odłączyć ją z sieci zasilania. Odłączyć klemę masy od spawanego materiału.

VI.5 SPAWANIE TIG PULSE AC-- SPAWARKA SITAC 300/1 PIROTEC

 **UWAGA!** W tym trybie pracy można spawać m. in. także materiały aluminiowe

1. Sprawdzić czy spawarka jest wyłączona (przełącznik główny (p. str. 4, poz. 8).

2. Sprawdzić czy spawarka oraz gniazdo sieci zasilania są uziemione i zerowane.

3. Podłączyć przewód klemy masy do złącza '+' a przewód TIG do przyłącza TIG (p. str. 3).

4. Sprawdzić czy elektroda wolframowa jest dobrze zaostrzona. (w przypadku spawania aluminium elektrod wolframowych się nie ostrzy).

5. Włączyć urządzenie.

6. Przełączyć wybór prądu spawania do pozycji **AC** a przełącznik wyboru spawania do pozycji **TIG** (p. str. 4 poz. 14 i poz. 8).

7. Ustawić wymagany przepływ gazu ochronnego (zaleca się 8-10l/min.) przy pomocy zaworu znajdującego się na reduktorze przepływu gazu.

8. Ustawić czas wypływu gazu przed rozpoczęciem spawania (Gaz Wstępny) przy pomocy pokrętła (p. str. 4 poz. 2).

9. Ustawić czas wypływu gazu po zakończeniu spawania (Post Gaz) przy pomocy pokrętła (p. str. 4 poz. 13).

10. Ustawić wybrane natężenie prądu spawania przy pomocy pokrętła (p. str.4 poz. 3)

11. Ustawić wybrany sposób pracy uchwytu TIG **2T** (dwutakt –spawanie ciągłe) lub **4T** (czterotakt – spawanie punktowe) (p. str. 4 poz. 7) a) tryb 2T należy nacisnąć i przytrzymać przycisk uchwytu TIG by rozpocząć spawanie, puszcza przycisk uchwytu by zakończyć pracę – rozpoczynając pracę należy powoli zbliżyć uchwyt do spawanego materiału aż zajarzy się łuk b) tryb 4T – należy nacisnąć i puścić przycisk uchwytu TIG aby rozpocząć spawanie aby zakończyć pracę należy nacisnąć i puścić przycisk uchwytu TIG – rozpoczynając pracę należy powoli zbliżyć uchwyt do spawanego materiału aż zajarzy się łuk.

! UWAGA! Jeśli podczas pracy urządzenie nadmiernie się nagrzeje włączy się zabezpieczenie termiczne (zapali się kontrolka zabezpieczenia termicznego), w takim przypadku należy przerwać pracę i poczekać aż urządzenie ochłodzi się (kontrolka termika zgaśnie).

! UWAGA! Jeśli spawanie odbywa się po raz pierwszy zaleca się aby przed zbliżeniem uchwytu do spawanego materiału poczekać kilka sekund z przyciśniętym przyciskiem tak aby powietrze zgromadzone w przewodzie gazowym mogło ujść.

! UWAGA! Po wyłączeniu łuku argon wydobywa się z uchwytu jeszcze przez kilka sekund aby zapewnić właściwe wykończenie spawu, dlatego zaleca się aby po wyłączeniu łuku przytrzymać uchwyt przez kilka sekund przy spawie.

12. Po zakończeniu spawania odsunąć uchwyt od spawanej powierzchni i wyłączyć maszynę przy pomocy włącznika a następnie odłączyć ją z sieci zasilania. Odłączyć klemę masy od spawanego materiału.

Dobór średnicy elektrody, prądu spawania i dyszy gazowej, , wartości bezpiecznika do grubości materiału dla metody TIG i TIG PULSE -podane parametry mogą się różnić zależnie od specyfiki aktualnie wykonywanej pracy spawalniczej).			
Zakres natężenia prądu spawania [A]	Średnica elektrody [mm]	Grubość spawanego materiału [mm]	Wartość bezpiecznika
10÷50	0.5	0,5÷1,0	D16 (16A – zwłoczny)
20÷80	1.0	1,0÷1,5	D16 (16A – zwłoczny)
50÷160	1.6	1,5÷3,0	D25 (25A – zwłoczny)
110÷250	2.4	3,0÷5	D25 (25A – zwłoczny)

VII. KONSERWACJA, MAGAZYNOWANIE, TRANSPORT

! UWAGA! Wszelkie czynności związane z konserwacją lub naprawą urządzenia wolno przeprowadzać tylko po uprzednim wyłączeniu spawarki i odłączeniu jej od sieci zasilania.

KONSERWACJA: Przed każdym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan przewodu zasilania i przewodów roboczych – jeśli któryś jest zniszczony należy go wymienić w autoryzowanym serwisie. Nie wolno zdejmować obudowy urządzenia – jeśli zachodzi potrzeba oczyszczenia wnętrza spawarki z nagromadzonego pyłu lub innych zanieczyszczeń należy użyć strumienia suchego powietrza (max. 1bar). W przypadku dużego zabrudzenia wnętrza – w celu jego oczyszczenia prosimy skontaktować się z naszym serwisem, usługa oczyszczania wnętrza spawarki nie jest wykonywana w ramach gwarancji, opłata pobierana jest zgodnie z cennikiem serwisu.


MAGAZYNOWANIE: Przy planowanej dłuższej przerwie w użytkowaniu urządzenia należy je oczyścić a następnie umieścić w suchym i osłoniętym miejscu zabezpieczonym przed wilgocią z dala od źródeł ciepła. Do miejsca składowania nie mogą mieć dostępu dzieci i/lub zwierzęta.


TRANSPORT: Na czas transportu należy odłączyć przewody robocze, zwinąć kabel zasilania i umieścić spawarkę w pojeździe w pozycji, która nie spowoduje jej przewrócenia się podczas przewozu.

Przy przenoszeniu spawarki w inne miejsce należy odłączyć przewody robocze i przenieść spawarkę za pomocą uchwytu – nie wolno przemieszczać urządzenia ciągnąc za przewód zasilania.

VIII. MOŻLIWE PRZYCZYNY USTEREK I SPOSOBY ICH USUWANIA

USTERKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	USUNIĘCIE AWARII
Urządzenie nie działa	Sprawdzić, czy urządzenie jest włączone i/lub czy przewód zasilania jest właściwie podłączony.	Włączyć urządzenie i/lub podłączyć prawidłowo przewód zasilania.
Urządzenie jest włączone, wentylator nie działa	Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do gniazda sieci zasilania o odpowiednich parametrach	Podłączyć urządzenie do sieci zasilania o parametrach odpowiadających podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Niestabilna praca urządzenia	Załączyło się zabezpieczenie termiczne.	Nie wyłączać urządzenia – odczekać kilka minut aby urządzenie ochłodziło.
	Niewłaściwe połączenie przewodów roboczych	Sprawdzić i podłączyć prawidłowo.
	Zbyt słabe podłączenie do sieci zasilania	Sprawdzić czy wtyczka jest mocna osadzona w gniazdku jeśli nie podłączyć prawidłowo.

 **UWAGA!** W przypadku stwierdzenia usterek innych niż wymieniono lub jeśli nie można usunąć usterki przy pomocy powyżej podanych wskazówek prosimy zwrócić się do autoryzowanego serwisu HARDER (telefon i adres e-mail znajdują się w nagłówku strony tytułowej instrukcji obsługi).

 **UWAGA!** Naprawy urządzenia elektrycznego mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby odpowiednio wykwalifikowane. Do napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

IX. UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Symbol przekreślonego kosza oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

1. Wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być utylizowany niezależnie od innych odpadów, z wykorzystaniem recyklingu i przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.

2. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.

3. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów, sklepem, w którym ten produkt został kupiony lub wprowadzającym ten sprzęt do obrotu.

X. WARUNKI GWARANCJI

Gwarancji na terenie Polski udziela firma HARDER Sp. z o.o. – na okres 2 lat w przypadku zakupu konsumenckiego i na okres 1 roku przy zakupie komercyjnym. W przypadku urządzeń zakupionych w celu wynajmu różnym użytkownikom gwarancja nie obowiązuje. Szczegółowe warunki Gwarancji znaleźć można na stronie **www.harder.com.pl**, w przypadku ewentualnej reklamacji zapraszamy na tę samą stronę, umieszczono w niej przydatne informacje. Karty gwarancje są także wydawane przez poszczególne sklepy (aby otrzymać kartę gwarancyjną prosimy skontaktować się, ze sprzedawcą). Gwarancja zapewnia tylko dodatkowe uprawnienia dla nabywcy urządzenia i nie narusza jego uprawnień ustawowych. W przypadku złożenia reklamacji jej aktualny status można sprawdzić na stronie: <http://www.harder.com.pl/serwis/> - należy wpisać numer serwisowy nadany po zgłoszeniu reklamacji czyli serwisowy nr kartoteki (np.: 11111). **Bardzo prosimy o to aby reklamowane urządzenia były oczyszczone z zabrudzeń i starannie zapakowane.** Jeśli zgłoszenie nie dotyczy akcesoriów roboczych (przewody robocze, maska) prosimy nie dołączać tych elementów do reklamowanego urządzenia.